

# Process Sheet

Customer : CU-DAR001 Dart Helicopters Services	Drawing Name : GPS ANTENNA MOUNT	
Job Number : 37736		
Estimate Number : 10573		
P.O. Number :	Part Number : D206508011	
This Issue : 3/11/2008 S.O. No. :	Drawing Number : D206-508-041 REV B2	
Prsht Rev. : NC	Project Number : N/A	
First Issue : / / Type : PURCHASED PARTS	Drawing Revision : B2	
Previous Run : 30339	Material :	
Written By : <u>JH 08 03 11</u>	Due Date : 4/10/2008 Qty: 10 Um: Each	
Checked & Approved By : <u>JH 08 03 11</u>		
Comment : Est Rev:C 02.05.06 Re-format to purchase at Delastek NG		
Additional Product		
Job Number:		
Seq. #:	Machine Or Operation:	Description :
1.0	DC	DOCUMENT CONTROL
Comment: DOCUMENT CONTROL Photocopy paperwork & type labels as per PPP D206-508-011 CHG001 <u>S o s l e t o i</u>		
2.0	PG	PURCHASING
Comment: PURCHASING Issue P/O: <u>5878</u> <u>C L O 8 10 3 / 12</u> <u>(10)</u> Make as per Dwg D206-508-041 ( Mold DT8499 ) Supplier: Delastek. DART requires certification of conformity And copy of process sheet.		
3.0	D206508041P	GPS ANTENNA MOUNT
Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total : 10.0000 Each(s) GPS Antenna Mount		
4.0	PACKAGING 1	PACKAGING RESOURCE #1
Comment: PACKAGING RESOURCE #1 Receive & Inspect For Transit Damage Ensure certificate of conformity is attached and Process Sheet <u>P c 8/4/11</u> <u>(10)</u>		
5.0	QC6	DIMENSIONAL CHECK
Comment: DIMENSIONAL CHECK <u>S o b 10/4/11 4</u> <u>(+10)</u>		

W/O:		WORK ORDER CHANGES					
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	By	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector

Part No: \_\_\_\_\_ PAR #: \_\_\_\_\_ Fault Category: \_\_\_\_\_ NCR: Yes No DQA: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

QA: N/C Closed: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)						
DATE	STEP	Description of NC Section A	Corrective Action Section B			Verification Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector
			Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date			

NOTE: Date & initial all entries

## Process Sheet

Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Drawing Name: GPS ANTENNA MOUNT

Job Number: 37736

Part Number: D206508011

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description :

6.0

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1



Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Pick Packing Kit

7.0

MS2104206

USE MS21042L06



Comment: Qty.: 12.0000 Each(s)/Unit Total : 120.0000 Each(s)

Pick:

Qty Part number

Description

Batch

12 MS21042-06

Nut (or L06)

M107591 (24x)

103344 (4x)

SP

8.0

MS35206233

Screw



Comment: Qty.: 12.0000 Each(s)/Unit Total : 120.0000 Each(s)

Pick:

Qty Part number

Description

Batch

12 MS35206-233

Screw

13441

SP

9.0

AN960JD6

Washer



Comment: Qty.: 24.0000 Each(s)/Unit Total : 240.0000 Each(s)

Pick:

Qty Part number

Description

Batch

24 AN960JD6

Washer

M6085

8/4/14

SP (10x)

10.0

QC4

INSPECT 100% KITS FOR COMPLETENESS



Comment: INSPECT 100% KITS FOR COMPLETENESS

11.0

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1



Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Identify and pack for shipping as per PPP D206-508-011

Location: 2b

PPP Rev: 2

8/5/12

SP

12.0

QC21

FINAL INSPECTION/W/O RELEASE



Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE

08/05/05

Job Completion



MF 08-05-02

W/O:		WORK ORDER CHANGES					
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	By	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector

Part No: \_\_\_\_\_ PAR #: \_\_\_\_\_ Fault Category: \_\_\_\_\_ NCR: Yes No DQA: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

QA: N/C Closed: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

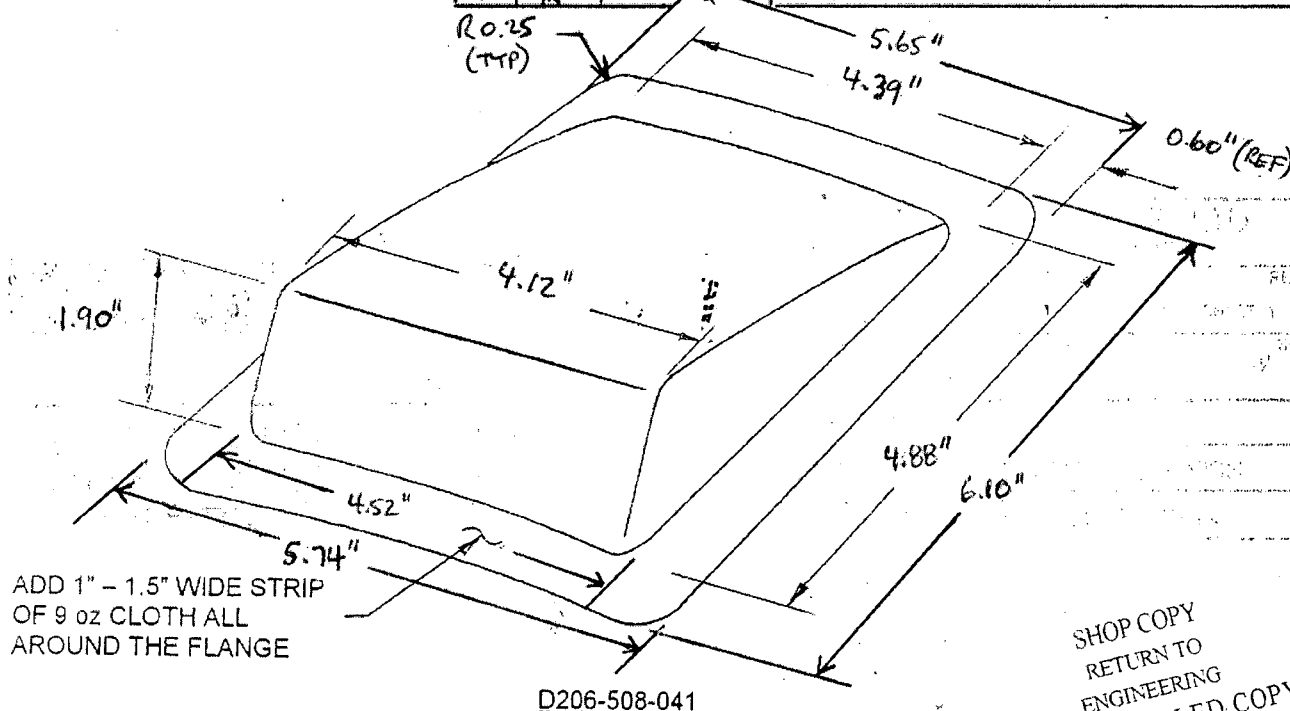
NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)						
DATE	STEP	Description of NC Section A	Corrective Action Section B			Verification Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector
			Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date			

NOTE: Date & initial all entries



DESIGN JB	DRAWN BY CP	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	
CHECKED #	APPROVED DS	DRAWING NO. D206-508-041	REV. B SHEET 1 OF 1
DATE 02.04.04	TITLE ANTENNA MOUNT		SCALE NTS
A	00.08.30	NEW ISSUE	
B	02.04.04	REMOVE EPOCAST, CHANGE FINISH	
B1	RF 02.04.30	UPDATE DIMENSIONS TO MATCH PARTS	
B2	RF 05.08.12	UPDATE FINISHING SPEC.	

RELEASED  
02.04.08



SHOP COPY  
RETURN TO  
ENGINEERING  
UNCONTROLLED COPY  
SUBJECT TO AMENDMENT  
WITHOUT NOTICE  
WORK ORDER  
NO. 37736

**NOTES:**

1. SEE DT8499 FOR TOOL AND MOLD SCHEDULE
2. LAMINATE PER DART QSI 006. LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING
3. MATERIALS:

RESIN: DERAKANE 470-36/411/510A40

FIBER: 9.7 oz 7781 WEAVE "S" GLASS (9 oz SATIN)

GELCOAT: GEL # 944W005

PRIMER: DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144-S OR 1104-S

4. MAIN LAYUP:

GELCOAT

9oz SATIN

9oz SATIN

RESIN (35%-45% BY WEIGHT)

GREY PRIMER - APPLY TO ALL SURFACES OF PART

5. TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

Copyright © 2000 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.



DELASTEK COMPOSITES INC.  
2699, 5ième Avenue  
Local 14, PORTE -A-  
Grand-Mère, Québec G9T 5K7  
Can \*\*Fax (819) 533-3494 \*\*

# PACKING SLIP CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Invoice #	12589
Customer #	DART

Telephone: (819) 533-5788

Warehouse: MAIN

Bill to:

Dart Aerospace Ltd.  
1270, Aberdeen Street  
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7  
Canada

Ship to:

Dart Aerospace Ltd.  
1270, Aberdeen Street  
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7  
Canada

Telephone: 613-632-5200

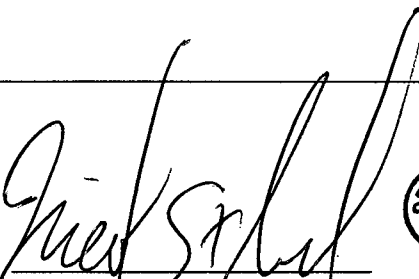
Contact: Linda Lacelle

Ship via		F.O.B.		Terms		Salesperson	
PURO COLLECT		Origin		Net30 days		Claude Lessard, ext. 233	
Ship date	Order Date	Our PO #	Order by		Your PO #		GST/PST #
10/04/2008	12/03/2008	5717	Chantal Lavoie		PO00005898		
Order Qty	B.O. Qty	Current Ship.	Item #	Item Description			
10	0	10	DKC134-0002	GPS Antenna Mount Painted D206-508-041P B37736 DWG: D206-508-041 REV. B2 Référence DKA362-0003 MOLD (DT8499) Job: 42777 (x2) Job: 42778 (x2) Job: 42779 (x2) Job: 42780 (x2) Job: 42781 (x2)			

*It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.*

☒ Cust. ☐ Adm. ☐ Quality ☐ Ship.

Accepted by:

  
Quality department AQ-357



Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:25  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client : DART	Dart Aerospace Ltd.	Nom Dessin : GPS ANTENNA MOUNT	
Numéro Job : 42777		Numéro Article : DKC134-0002	
Numéro Soumission : 1707		Numéro Dessin : D206-508-041	
Numéro B.A. :		Projet Numéro : DKC134	
Cette fois : 2008-03-12	No. B.V. :	Révision dessin : B	
Prsht Rev. : NC		Matériel : Résine Derakane 470-36/411/510	
Prem. fois :	Type :	Date Dûe : 2008-03-19	Qté: 2 Udm: UNITE
Job précédente : 42657			



Écrit par :

Vérifié &amp; Approuvé par :

Commentaires : N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D206-508-041

N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0003

N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0002

Process Sheet Rév.: 08 Modification du planning afin d'y inclure le  
N° I.G 0008 ( Primer )

## Produit additionnel

Numéro Job:



# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
---------	-----------------------	---------------

1.0	AC0303	Frekote 44NC
-----	--------	--------------

Commentair Qty.: 0.010 GALLON(s)/Unit Total : 0.020 GALLON(s)  
Frekote 44NC

2.0	PRÉPARATION 3	PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART
-----	---------------	------------------------------



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run : 0.1110Hrs  
PRÉPARATION DU MOULE

Nettoyer le moule à l'aide d'un chiffon humide et sécher à l'air.

Note: Afin que le frekote agisse pleinement, le moule doit être libre de toute contamination, enlever tout contaminants à l'aide de Frekote PMC, PMC Plus ou tout autre solvant efficace. Il est permis d'utiliser un abrasif ( Doux ) afin d'enlever toute accumulation de résine sur le moule.

14-03-08



Appliquer 2 couches de Frekote 44-NC à l'aide du chiffon propre en laissant sécher pendant 15 minutes entre les couches. Le séchage de la dernière couche doit être de 3 heures à température de la pièce avant d'appliquer le Gel Coat.

3.0	AAC0275	Catalyst N° DDM-9
-----	---------	-------------------

Commentair Qty.: 0.0032 PINTE(s)/Unit Total : 0.0064 PINTE(s)  
Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1-6270

Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:25  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42777

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

4.0 AAC0273 Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentaire Qty.: 0.063 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.126 KILOGRAMME(s)  
Gel Coat Blanc N° Gel 944W005 1-6562-1

5.0 AC0260 Acetone

Commentaire Qty.: 0.004 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.008 KILOGRAMME(s)  
Acetone

6.0 PRÉP. MATÉRIEL PRÉPARATION DU MATÉRIEL



Commentaire Setup: 0.50Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs  
PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Dans une quantité de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10% D'acétone.

18-03-08



7.0 GEL COAT. APPLICATION DE GEL COAT



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run: 0.1110Hrs  
APPLICATION DE GEL COAT

À l'aide d'un fusil à peinture appliquer une couche entre 15 et 20 millièmes de Gel Coat sur le moule N° DKG 362-0499 et laisser sécher pendant un minimum de 12 heures avant de faire le lay-up, mais ne pas dépasser 24 heures de séchage selon l'instruction de travail N° Tec-70.

Note: Le gel coat ne doit contenir aucun "airdry" ni aucune cire. Et le temps de séchage est important afin d'éviter d'avoir des défauts de surface, et afin d'éviter que le tissu ne vienne marquer au travers du Gel Coat ainsi que le rétrécissement.

Autocontrôle de fabrication. (Visuel du Gel Coat)

18-03-08



8.0 AAC0326 9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

Commentaire Qty.: 0.1 VERGE(s)/Unit Total: 0.2 VERGE(s)  
9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y N° de Lot: \_\_\_\_\_

9.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run: 0.0557Hrs  
PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Tailler le matériel selon les dimensions requises selon le dessin.

Autocontrôle de fabrication. selon le dessin

17-03-08





Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:25  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Cient: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42777

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

10.0 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.: 0.036 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.071 KILOGRAMME(s)  
Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. N° de Lot: 1-20015-1

11.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0076 PINTE(s)/Unit Total: 0.0151 PINTE(s)  
Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: 1-6220-1

12.0 LAMINAGE. LAMINAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.5000Hrs  
FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage:

S'assurer de ne pas trapper d'air entre les rangs

Inscrire les information suivante: Humidité: 22%

Température: 71°F

Heure: 3:30

Date: 18-03-08



13.0 DÉMOULAGE 1 DÉMOULAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run : 0.0557Hrs  
DÉMOULAGE DES PIÈCES

Faire le démoulage de la pièce en faisant bien attention de ne pas l'endommager.

Autocontrôle de fabrication. ( Visuel )

19-03-08



14.0 TRIMAGE 3 TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run : 0.3333Hrs  
TRIMAGE DE FINITION

Nettoyer tout résidu de frekote restant sur la pièce à l'aide d'un chiffon imbibé d'acetone.

Faire le trimage de la pièce selon le dessin à l'aide du trimjig N° DKG 362-595

Sabler tout les surfaces à l'aide de papier sabler Grit entre 120 et 320. et nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.

31-03-08



Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:25  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42777

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

Faire du remplissage au besoin selon l'instruction de travail Tec-72.

Autocontrôle de fabrication. ( Visuel et dimensionnel selon le dessin )

15.0 AAC0683 Dupont Primer N° 7704S

Commentaire Qty.: 0.0119 UNITE(s)/Unit Total : 0.0238 UNITE(s)  
Dupont Primer N° 7704S N° de Lot: 1-6440-1

16.0 AAC0685 Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

Commentaire Qty.: 0.0238 UNITE(s)/Unit Total : 0.0476 UNITE(s)  
Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

17.0 PRIMER APPLICATION DE PRIMER



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs  
APPLICATION DE PRIMER

Nettoyage 01/04/08  
Nettoyage 02/04/08

Appliquer le primer selon I.G. 0008

Quantité: 2 Date: 01/04/08 Sceau: 38

Quantité: 2 Date: 02/04/08 Sceau: 38

Quantité: 1 Date: APR 08 2008 Sceau: 16

Quantité: 2 Date: 09/04/08 Sceau: 38

intérieur

extérieur

18.0 INSPECTION 3 INSPECTION PIÈCE DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.1667Hrs  
INSPECTION GÉNÉRALE

Faire l'inspection dimensionnelle et visuelle de la pièce selon le dessin.

Qty: 2 10-4-08



19.0 IDENTIFICATION4 IDENTIFICATION PIÈCES DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Min Total Run : 0.1000Hrs  
IDENTIFICATION DES PIÈCES

Faire l'identification et l'emballage de la pièce: N° de pièce D206-508-041

N° de Work Order:

L'identification doit être vers l'intérieur

10504-88



Emballage QT2 10-4-08



Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:28  
 Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

<b>Client</b> : DART Dart Aerospace Ltd. <b>Numéro Job</b> : 42778 <b>Numéro Soumission</b> : 1707 <b>Numéro B.A.</b> : <b>Cette fois</b> : 2008-03-12 <b>No. B.V.</b> : <b>Prsht Rev.</b> : NC <b>Prem. fois</b> : - - <b>Type</b> : <b>Job précédente</b> : 42777	<b>Nom Dessin</b> : GPS ANTENNA MOUNT <b>Numéro Article</b> : DKC134-0002 <b>Numéro Dessin</b> : D206-508-041 <b>Projet Numéro</b> : DKC134 <b>Révision dessin</b> : B <b>Matériel</b> : Résine Derakane 470-36/411/510 <b>Date Dûe</b> : 2008-03-19 <b>Qté:</b> 2 <b>UdM:</b> UNITE
--	--



**Écrit par** : \_\_\_\_\_

**Vérifié & Approuvé par** : \_\_\_\_\_

**Commentaires** : N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D206-508-041  
 N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0003  
 N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0002

Process Sheet Rév.: 08 Modification du planning afin d'y inclure le  
 N° I.G 0008 ( Primer )

### Produit additionnel

Numéro Job:



# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
---------	-----------------------	---------------

1.0	AC0303	Frekote 44NC
-----	--------	--------------

**Commentair Qty.:** 0.010 GALLON(s)/Unit **Total :** 0.020 GALLON(s)  
 Frekote 44NC

2.0	PRÉPARATION 3	PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART
-----	---------------	------------------------------



**Commentair Setup:** 0.00Hrs/ **Run:** 3.3300Min **Total Run :** 0.1110Hrs  
 PRÉPARATION DU MOULE

Nettoyer le moule à l'aide d'un chiffon humide et sécher à l'air.

NOTE: Afin que le frekote agisse pleinement, le moule doit être libre de toute  
 contamination, enlever tout contaminants à l'aide de Frekote PMC, PMC  
 Plus ou tout autre solvant efficace. Il est permis d'utiliser un abrasif ( Doux )  
 afin d'enlever tout accumulation de résine sur le moule.

Appliquer 2 couches de Frekote 44-NC à l'aide du chiffon propre en laissant sécher pendant 15 minutes en  
 tre les couches. Le séchage de la dernière couche doit être de 3 heures à température de la pièce avant  
 d'appliquer le Gel Coat.

3.0	AAC0275	Catalyst N° DDM-9
-----	---------	-------------------

**Commentair Qty.:** 0.0032 PINTE(s)/Unit **Total :** 0.0064 PINTE(s)  
 Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1-6270-1

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT

Numéro Job: 42778

Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

4.0 AAC0273 Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentaire Qty.: 0.063 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 0.126 KILOGRAMME(s)

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

1-6562-1

5.0 AC0260 Acetone

Commentaire Qty.: 0.004 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 0.008 KILOGRAMME(s)

Acetone

6.0 PRÉP. MATÉRIEL PRÉPARATION DU MATÉRIEL



Commentaire Setup: 0.50Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

19-03-08



Dans une quantité de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10% D'acétone.

7.0 GEL COAT. APPLICATION DE GEL COAT



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run : 0.1110Hrs

APPLICATION DE GEL COAT

À l'aide d'un fusil à peinture appliquer une couche entre 15 et 20 millièmes de Gel Coat sur le moule N° DKG 362-0499 et laisser sécher pendant un minimum de 12 heures avant de faire le lay-up, mais ne pas dépasser 24 heures de séchage selon l'instruction de travail N° Tec-70.

Note: Le gel coat ne doit contenir aucun "airdry" ni aucune cire. Et le temp de séchage est important afin d'éviter d'avoir des défauts de surface, et afin d'éviter que le tissu ne vienne marquer au travers du Gel Coat ainsi que le rétrécissement.

19-03-08



Autocontrôle de fabrication. ( Visuel du Gel Coat )

8.0 AAC0326 9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

Commentaire Qty.: 0.1 VERGE(s)/Unit Total : 0.2 VERGE(s)

9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y

N° de Lot: \_\_\_\_\_

9.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run : 0.0557Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Tailler le matériel selon les dimensions requises selon le dessin.

19-03-08



Autocontrôle de fabrication. selon le dessin

Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:28  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42778

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

10.0 AAC0324 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.: 0.036 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.071 KILOGRAMME(s)  
Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. N° de Lot: 1-20064-1

11.0 AAC0275 Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0076 PINTE(s)/Unit Total: 0.0151 PINTE(s)  
Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: 1-6270-1

12.0 LAMINAGE. LAMINAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.5000Hrs

FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage:

S'assurer de ne pas trapper d'air entre les rangs

Inscrire les information suivante: Humidité: 22%

Température: 71°F

Heure: 8:15

Date: 20-03-08

13.0 DÉMOULAGE 1 DÉMOULAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run : 0.0557Hrs

DÉMOULAGE DES PIECES

Faire le démoulage de la pièce en faisant bien attention de ne pas l'endommager.

Autocontrôle de fabrication.( Visuel )

20-03-08



14.0 TRIMAGE 3 TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run : 0.3333Hrs

TRIMAGE DE FINITION

31-03-08



Nettoyer tout résidu de frekote restant sur la pièce à l'aide d'un chiffon imbibé d'acetone.

Faire le trimage de la pièce selon le dessin à l'aide du trimjig N° DKG 362-595

Sabler tout les surfaces à l'aide de papier sabler Grit entre 120 et 320. et nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42778

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

Faire du remplissage au besoin selon l'instruction de travail Tec-72.

Autocontrôle de fabrication. ( Visuel et dimensionnel selon le dessin )

15.0 AAC0683 Dupont Primer N° 7704S

Commentair Qty.: 0.0119 UNITE(s)/Unit Total : 0.0238 UNITE(s)

Dupont Primer N° 7704S N° de Lot: 1-6440-1

16.0 AAC0685 Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

Commentair Qty.: 0.0238 UNITE(s)/Unit Total : 0.0476 UNITE(s)

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S 1-6473-1

17.0 PRIMER APPLICATION DE PRIMER



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs

APPLICATION DE PRIMER

Appliquer le primer selon I.G. 0008

Quantité: 2 Date: 01/04/08 Sceau: DELASTEX COMPOSITE 38

Quantité: 2 Date: 02/04/08 Sceau: DELASTEX COMPOSITE 38 2ième côté

Quantité: 2 Date: APR 08 2008 Sceau: DELASTEX COMPOSITE 16 intérieur

Quantité: 2 Date: 09/04/08 Sceau: DELASTEX COMPOSITE 38 extérieur

18.0 INSPECTION 3 INSPECTION PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.1667Hrs

INSPECTION GÉNÉRALE

Faire l'inspection dimensionnelle et visuelle de la pièce selon le dessin.

Qty: 2 10-04-08



19.0 IDENTIFICATION 4 IDENTIFICATION PIÈCES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Min Total Run : 0.1000Hrs

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Faire l'identification et l'emballage de la pièce: N° de pièce D206-508-041

N° de Work Order: 10-04-08

L'identification doit être vers l'intérieur



Emballage QT 2 10-4-08

Mercréd, 2008-03-12 11:14:30

Marc Dubé

# Feuille de Procédé

Titre : DART Dart Aerospace Ltd.  
 Numéro Job : 42779  
 Numéro Soumission : 1707  
 Numéro B.A. :  
 Date : 2008-03-12 No. B.V. :  
 Dernière Rev. : NC  
 Nombre de fois : - - Type :  
 Numéro précédent : 42778

Nom Dessin : GPS ANTENNA MOUNT  
 Numéro Article : DKC134-0002  
 Numéro Dessin : D206-508-041  
 Projet Numéro : DKC134  
 Révision dessin : B  
 Matériel : Résine Derakane 470-36/411/510  
 Date Due : 2008-03-19 Qté: 2 Udm: UNITE



Approuvé par :  
 Approuvé par :  
 Commentaires : N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D206-508-041  
 N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0003  
 N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0002

Process Sheet Rév.: 08 Modification du planning afin d'y inclure le  
 N° I.G 0008 ( Primer )

Produit additionnel

Numéro Job:



# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
1.0	AC0303	Frekote 44NC

Commentaire Qty.: 0.010 GALLON(s)/Unit Total: 0.020 GALLON(s)  
 Frekote 44NC

2.0	PRÉPARATION 3	PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART
-----	---------------	------------------------------



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run : 0.1110Hrs  
 PRÉPARATION DU MOULE

Nettoyer le moule à l'aide d'un chiffon humide et sécher à l'air.

Note: Afin que le frekote agisse pleinement, le moule doit être libre de toute contamination, enlever tout contaminants à l'aide de Frekote PMC, PMC Plus ou tout autre solvant afficace. Il est permis d'utiliser un abrasif ( Doux ) afin d'enlever tout accumulation de résine sur le moule.

Appliquer 2 couches de Frekote 44-NC à l'aide du chiffon propre en laissant sécher pendant 15 minutes entre les couches. Le séchage de la dernière couche doit être de 3 heures à température de la pièce avant d'appliquer le Gel Coat.

3.0	AAC0275	Catalyst N° DDM-9
-----	---------	-------------------

Commentaire Qty.: 0.0032 PINTE(s)/Unit Total: 0.0064 PINTE(s)  
 Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1-6270-1

Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:30  
Utilisateur: Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Job: 42779 Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job: 

# Séq.: Machine ou Opération: Description :

4.0 AAC0273 Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentair Qty.: 0.063 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 0.126 KILOGRAMME(s)  
Gel Coat Blanc N° Gel 944W005 1-6562-1

 
5.0 AC0260 Acetone

Commentair Qty.: 0.004 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 0.008 KILOGRAMME(s)  
Acetone

6.0 PRÉP. MATÉRIEL PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Commentair Setup: 0.50Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs  
PRÉPARATION DU MATÉRIEL

21-03-08   
Dans une quantité de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10%  
D'acétone.


7.0 GEL COAT. APPLICATION DE GEL COAT

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run : 0.1110Hrs  
APPLICATION DE GEL COAT

À l'aide d'un fusil à peinture appliquer une couche entre 15 et 20 millième de Gel Coat sur le moule N° DKG  
362-0499 et laisser sécher pendant un minimum de 12 heures avant de faire le lay-up, mais ne pas dépasser  
24 heures de séchage selon l'instruction de travail N° Tec-70.

Note: Le gel coat ne doit contenir aucun "airdry" ni aucune cire. Et le temp de séchage est important afin  
d'éviter d'avoir des défauts de surface, et afin d'éviter que le tissu ne vienne marquer au travers du Gel Coat  
ainsi que le rétrécissement.

21-03-08   
Autocontrôle de fabrication.( Visuel du Gel Coat )


8.0 AAC0326 9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

Commentair Qty.: 0.1 VERGE(s)/Unit Total : 0.2 VERGE(s)  
9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y N° de Lot: 2-6476-1

9.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run : 0.0557Hrs  
PRÉPARATION DU MATÉRIEL








Tailler le matériel selon les dimensions requises selon le dessin. 18-03-08 

Autocontrôle de fabrication. selon le dessin



Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:31  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART    Dart Aerospace Ltd.		Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT	
Numéro Job: 42779		Numéro Article: DKC134-0002	
Numéro Job:			
# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :	
10.0	AAC0324	Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.	
Commentaire Qty.: 0.036 KILOGRAMME(s)/Unit    Total: 0.071 KILOGRAMME(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.    N° de Lot: <u>1-20064-1</u>			
11.0	AAC0275	Catalyst N° DDM-9	
Commentaire Qty.: 0.0076 PINTE(s)/Unit    Total: 0.0151 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9    N° de Lot: <u>1-6270-1</u>			
12.0	LAMINAGE.	LAMINAGE PIÈCE DART	
			
Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min    Total Run : 0.5000Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS			
Faire le laminage:			
S'assurer de ne pas trapper d'air entre les rangs			
Inscrire les information suivante: Humidité: <u>21%</u>			
Température: <u>72°F</u>			
Heure: <u>1:45</u>			
Date: <u>21-03-08</u>			
13.0	DÉMOULAGE 1	DÉMOULAGE PIÈCE DART	
			
Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min    Total Run : 0.0557Hrs DÉMOULAGE DES PIÈCES			
Faire le démoulage de la pièce en faisant bien attention de ne pas l'endommager .			
Autocontrôle de fabrication.( Visuel )			
14.0	TRIMAGE 3	TRIMAGE COMPOSITES DART	
			
Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min    Total Run : 0.3333Hrs TRIMAGE DE FINITION			
Nettoyer tout résidu de frekote restant sur la pièce à l'aide d'un chiffon imbibé d'acetone.			
Faire le trimage de la pièce selon le dessin à l'aide du trimjig N° DKG 362-595			
Sabler tout les surfaces à l'aide de papier sabler Grit entre 120 et 320. et nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.			

Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:31

Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Cliant: DART Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT

Numéro Job: 42779

Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

Faire du remplissage au besoin selon l'instruction de travail Tec-72.

Autocontrôle de fabrication. ( Visuel et dimensionnel selon le dessin )

15.0 AAC0683 Dupont Primer N° 7704S

Commentair Qty.: 0.0119 UNITE(s)/Unit Total : 0.0238 UNITE(s)

Dupont Primer N° 7704S N° de Lot: 1-6440-1

16.0 AAC0685 Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S


Commentair Qty.: 0.0238 UNITE(s)/Unit Total : 0.0476 UNITE(s)

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S 1-6473-1

 
17.0 PRIMER APPLICATION DE PRIMER





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs  
APPLICATION DE PRIMER


*Nettoyage 01/04/08*  
*Nettoyage 02/04/08*  *général*

Appliquer le primer selon I.G. 0008

Quantité: 2 Date: 01/04/08 Sceau: 

Quantité: 2 Date: 02/04/08 Sceau:  *général*

Quantité: 2 Date: APR 08 2008 Sceau:  *intérieur*


Quantité: 2 Date: 09/04/08 Sceau:  *extérieur*

18.0 INSPECTION 3 INSPECTION PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.1667Hrs  
INSPECTION GÉNÉRALE

Faire l'inspection dimensionnelle et visuelle de la pièce selon le dessin.

*Qty: 2 10-04-08*  *9.5*

19.0 IDENTIFICATION4 IDENTIFICATION PIÈCES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Min Total Run : 0.1000Hrs  
IDENTIFICATION DES PIÈCES


Faire l'identification et l'emballage de la pièce: N° de pièce D206-508-041

N° de Work Order: \_\_\_\_\_

L'identification doit être vers l'intérieur

10-04-08



*Emballage Qt 2 10-4-08* 

Mercredi, 2008-03-12 11:14:33  
 Marc Dubé

## Feuille de Procédé

: DART Dart Aerospace Ltd.

o Job : 42780

o Soumission : 1707

o B.A. : No. B.V. :

ois : 2008-03-12

Rev. : NC

fois : - - Type

écédente : 42779

par :

é &amp; Approuvé par :

mentaires

: N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D206-508-041

: N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0003

: N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0002

 Process Sheet Rév.: 08 Modification du planning afin d'y inclure le  
 N° I.G 0008 ( Primer )

Nom Dessin

Numéro Article

Numéro Dessin

Projet Numéro

Révision dessin

Matériel

Date Dûe

: GPS ANTENNA MOUNT

: DKC134-0002

: D206-508-041

: DKC134

: B

: Résine Derakane 470-36/411/510

: 2008-03-19

Qté:

2 UdM: UNITE



duit additionnel

méro Job:



Description :

# Séq.:

Machine ou Opération:

1.0

AC0303

Frekote 44NC

Commentair Qty.: 0.010 GALLON(s)/Unit Total : 0.020 GALLON(s)

Frekote 44NC

2.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART


 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run : 0.1110Hrs  
 PRÉPARATION DU MOULE

Nettoyer le moule à l'aide d'un chiffon humide et sécher à l'air.

 Note: Afin que le frekote agisse pleinement, le moule doit être libre de toute  
 contamination, enlever tout contaminants à l'aide de Frekote PMC, PMC  
 Plus ou tout autre solvant afficace. Il est permit d'utiliser un abrasif ( Doux )  
 afin d'enlever tout accumulation de résine sur le moule.

 Appliquer 2 couches de Frekote 44-NC à l'aide du chiffon propre en laissant sécher pendant 15 minutes en  
 tre les couches. Le séchage de la dernière couche doit être de 3 heures à température de la pièce avant  
 d'appliquer le Gel Coat.

3.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

 Commentair Qty.: 0.0032 PINTE(s)/Unit Total : 0.0064 PINTE(s)  
 Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1-6270-1

Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:33  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42780

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

4.0 AAC0273 Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentair Qty.: 0.063 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 0.126 KILOGRAMME(s)  
Gel Coat Blanc N° Gel 944W005 1-6562-1

5.0 AC0260 Acetone

Commentair Qty.: 0.004 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 0.008 KILOGRAMME(s)  
Acetone

6.0 PRÉP. MATÉRIEL PRÉPARATION DU MATÉRIEL



Commentair Setup: 0.50Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs  
PRÉPARATION DU MATÉRIEL

25-03-08



Dans une quantité de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10%  
D'acétone.

7.0 GEL COAT. APPLICATION DE GEL COAT



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run : 0.1110Hrs  
APPLICATION DE GEL COAT

À l'aide d'un fusil à peinture appliquer une couche entre 15 et 20 millièmes de Gel Coat sur le moule N° DKG  
362-0499 et laisser sécher pendant un minimum de 12 heures avant de faire le lay-up, mais ne pas dépasser  
24 heures de séchage selon l'instruction de travail N° Tec-70.

Note: Le gel coat ne doit contenir aucun "airdry" ni aucune cire. Et le temps de séchage est important afin  
d'éviter d'avoir des défauts de surface, et afin d'éviter que le tissu ne vienne marquer au travers du Gel Coat  
ainsi que le rétrécissement.

25-03-08



Autocontrôle de fabrication. (Visuel du Gel Coat)

8.0 AAC0326 9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

Commentair Qty.: 0.1 VERGE(s)/Unit Total : 0.2 VERGE(s)  
9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y N° de Lot: 2-6476-1

9.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run : 0.0557Hrs  
PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Tailler le matériel selon les dimensions requises selon le dessin.

18-03-08



Autocontrôle de fabrication. selon le dessin

Mercredi, 2008-03-12 11:14:33

Matériau: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 42780

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



### Description :

# Séq.: Machine ou Opération:

10.0 AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentaire Qty.: 0.036 KILOGRAMME(s)/Unit Total : 0.071 KILOGRAMME(s)  
Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. N° de Lot: 1-20064-1

11.0 AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentaire Qty.: 0.0076 PINTE(s)/Unit Total : 0.0151 PINTE(s)  
Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: 1-6270-1

12.0 LAMINAGE.

LAMINAGE PIÈCE DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.5000Hrs  
FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage:

S'assurer de ne pas trapper d'air entre les rangs

Inscrire les information suivante: Humidité: 21%

Température: 73°F

Heure: 3:20

Date: 25-03-08

13.0 DÉMOULAGE 1

DÉMOULAGE PIÈCE DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run : 0.0557Hrs  
DÉMOULAGE DES PIÈCES

26-03-08



Faire le démoulage de la pièce en faisant bien attention de ne pas l'endommager.

Autocontrôle de fabrication. (Visuel)

14.0

TRIMAGE 3

TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run : 0.3333Hrs  
TRIMAGE DE FINITION

31-03-08



Nettoyer tout résidu de frekote restant sur la pièce à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.

Faire le trimage de la pièce selon le dessin à l'aide du trimijig N° DKG 362-595

Sabler tout les surfaces à l'aide de papier sabler Grit entre 120 et 320. et nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.

Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:33  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42780

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

Faire du remplissage au besoin selon l'instruction de travail Tec-72.

Autocontrôle de fabrication. ( Visuel et dimensionnel selon le dessin )

15.0 AAC0683 Dupont Primer N° 7704S

Commentair Qty.: 0.0119 UNITE(s)/Unit Total : 0.0238 UNITE(s)

Dupont Primer N° 7704S N° de Lot: 1-6440-1

16.0 AAC0685 Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

Commentair Qty.: 0.0238 UNITE(s)/Unit Total : 0.0476 UNITE(s)

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S 1-6473-1

17.0 PRIMER APPLICATION DE PRIMER



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run : 0.0000Hrs

APPLICATION DE PRIMER

Appliquer le primer selon I.G. 0008

Quantité: 2 Date: 01/04/08 Sceau: DELASTEX COMPOSITE 38

Quantité: 2 Date: 02/04/08 Sceau: DELASTEX COMPOSITE 38 *gros côté*

Quantité: 2 Date: APR 08 2008 Sceau: DELASTEX COMPOSITE 16 *intérieur*

Quantité: 2 Date: 09/04/08 Sceau: DELASTEX COMPOSITE 38 *extérieur*

18.0 INSPECTION 3 INSPECTION PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run : 0.1667Hrs

INSPECTION GÉNÉRALE

Faire l'inspection dimensionnelle et visuelle de la pièce selon le dessin.

Qty: 2 10-04-08 DELASTEX QA-11 *N.S.*

19.0 IDENTIFICATION4 IDENTIFICATION PIÈCES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Min Total Run : 0.1000Hrs

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Faire l'identification et l'emballage de la pièce: N° de pièce D206-508-041

N° de Work Order: \_\_\_\_\_

L'identification doit être vers l'intérieur

10-04-08



Emballage QT 2

10-4-08



Mercredi, 2008-03-12 11:14:36  
 Marc Dubé

## Feuille de Procédé

 o Job : DART Dart Aerospace Ltd.  
 o Soumission : 42781  
 o B.A. :  
 fois : 2008-03-12 No. B.V. :  
 Rev. : NC  
 fois : - - Type :  
 précédente : 42780

 Nom Dessin : GPS ANTENNA MOUNT  
 Numéro Article : DKC134-0002  
 Numéro Dessin : D206-508-041  
 Projet Numéro : DKC134  
 Révision dessin : B  
 Matériel : Résine Derakane 470-36/411/510  
 Date Due : 2008-03-19 Qté: 2 UoM: UNITE

 é & Approuvé par  
 mentaires

 N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D206-508-041  
 N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0003  
 N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0002

 Process Sheet Rév.: 08 Modification du planning afin d'y inclure le  
 N° I.G 0008 ( Primer )

Juit additionnel

néro Job:



Description :

# Ség.:	Machine ou Opération:	Description :
1.0	AC0303	Frekote 44NC
Commentair Qty.: 0.010 GALLON(s)/Unit Total : 0.020 GALLON(s)		
2.0	PRÉPARATION 3	PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Frekote 44NC

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run : 0.1110Hrs  
 PRÉPARATION DU MOULE

Nettoyer le moule à l'aide d'un chiffon humide et sécher à l'air.

 Note: Afin que le frekote agisse pleinement, le moule doit être libre de toute  
 contamination, enlever tout contaminants à l'aide de Frekote PMC, PMC  
 Plus ou tout autre solvant afficace. Il est permit d'utiliser un abrasif ( Doux )  
 afin d'enlever tout accumulation de résine sur le moule.

 Appliquer 2 couches de Frekote 44-NC à l'aide du chiffon propre en laissant sécher pendant 15 minutes en  
 tre les couches. Le séchage de la dernière couche doit être de 3 heures à température de la pièce avant  
 d'appliquer le Gel Coat.

3.0	AAC0275	Catalyst N° DDM-9
Commentair Qty.: 0.0032 PINTE(s)/Unit Total : 0.0064 PINTE(s)		
Catalyst N° DDM-9		

N° de Lot: 1-6270-1

Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:36  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42781

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
---------	-----------------------	---------------

4.0	AAC0273	Gel Coat Blanc N° Gel 944W005
-----	---------	-------------------------------

Commentair Qty.: 0.063 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.126 KILOGRAMME(s)

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005 1-65-62-1

5.0	AC0260	Acetone
-----	--------	---------

Commentair Qty.: 0.004 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.008 KILOGRAMME(s)

Acetone

6.0	PRÉP. MATÉRIEL	PRÉPARATION DU MATÉRIEL
-----	----------------	-------------------------



Commentair Setup: 0.50Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run : 0.0000Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

26-03-08



Dans une quantité de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10% D'acétone.

7.0	GEL COAT.	APPLICATION DE GEL COAT
-----	-----------	-------------------------



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.3300Min Total Run : 0.1110Hrs

APPLICATION DE GEL COAT

À l'aide d'un fusil à peinture appliquer une couche entre 15 et 20 millièmes de Gel Coat sur le moule N° DKG 362-0499 et laisser sécher pendant un minimum de 12 heures avant de faire le lay-up, mais ne pas dépasser 24 heures de séchage selon l'instruction de travail N° Tec-70.

26-03-08



Note: Le gel coat ne doit contenir aucun "airdry" ni aucune cire. Et le temp de séchage est important afin d'éviter d'avoir des défauts de surface, et afin d'éviter que le tissu ne vienne marquer au travers du Gel Coat ainsi que le rétrécissement.

Autocontrôle de fabrication. ( Visuel du Gel Coat )

8.0	AAC0326	9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish
-----	---------	---

Commentair Qty.: 0.1 VERGE(s)/Unit Total: 0.2 VERGE(s)

9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y N° de Lot: 2-6476-1

9.0	PRÉPARATION 3	PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART
-----	---------------	------------------------------



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run : 0.0557Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

18-03-08



Tailler le matériel selon les dimensions requises selon le dessin.

Autocontrôle de fabrication. selon le dessin



Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:36  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42781

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
10.0	AAC0324	Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.: 0.036 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.071 KILOGRAMME(s)  
Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. N° de Lot: 1-20064-1

11.0	AAC0275	Catalyst N° DDM-9
------	---------	-------------------

Commentair Qty.: 0.0076 PINTE(s)/Unit Total: 0.0151 PINTE(s)  
Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: 1-6270-1

12.0	LAMINAGE.	LAMINAGE PIÈCE DART
------	-----------	---------------------



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run : 0.5000Hrs  
FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage:

S'assurer de ne pas trapper d'air entre les rangs

Inscrire les information suivante: Humidité: 21%

Température: 72°F

Heure: 2:20

Date: 26-03-08



13.0	DÉMOULAGE 1	DÉMOULAGE PIÈCE DART
------	-------------	----------------------



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 1.6700Min Total Run : 0.0557Hrs  
DÉMOULAGE DES PIÈCES

27-03-08

Faire le démoulage de la pièce en faisant bien attention de ne pas l'endommager .

Autocontrôle de fabrication. ( Visuel )



14.0	TRIMAGE 3	TRIMAGE COMPOSITES DART
------	-----------	-------------------------



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run : 0.3333Hrs  
TRIMAGE DE FINITION

31-03-08



Nettoyer tout résidu de frekote restant sur la pièce à l'aide d'un chiffon imbibé d'acetone.

Faire le trimage de la pièce selon le dessin à l'aide du trimjig N° DKG 362-595

Sabler tout les surfaces à l'aide de papier sabler Grit entre 120 et 320. et nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.

Date: Mercredi, 2008-03-12 11:14:36  
Utilisateur: Marc Dubé

## Feuille de Procédé

Client: DART, Dart Aerospace Ltd.  
Numéro Job: 42781

Nom Dessin: GPS ANTENNA MOUNT  
Numéro Article: DKC134-0002

Numéro Job:



# Séq.: Machine ou Opération: Description :

Faire du remplissage au besoin selon l'instruction de travail Tec-72.

Autocontrôle de fabrication. (Visuel et dimensionnel selon le dessin)

15.0 AAC0683 Dupont Primer N° 7704S

Commentaire Qty.: 0.0119 UNITE(s)/Unit Total: 0.0238 UNITE(s)

Dupont Primer N° 7704S N° de Lot: 1-6440-1

16.0 AAC0685 Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

Commentaire Qty.: 0.0238 UNITE(s)/Unit Total: 0.0476 UNITE(s)

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S 1-6473-1

17.0 PRIMER APPLICATION DE PRIMER



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs  
APPLICATION DE PRIMER

Nettoyage 01/04/08  
Nettoyage 02/04/08

Appliquer le primer selon I.G. 0008

Quantité: 2 Date: 01/04/08 Sceau: 38

Quantité: 2 Date: 02/04/08 Sceau: 38 2<sup>me</sup> côté

Quantité: 2 Date: APR 08 2008 Sceau: 16 intérieur

Quantité: 2 Date: 09/04/08 Sceau: 38 extérieur

18.0 INSPECTION 3 INSPECTION PIÈCE DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.1667Hrs  
INSPECTION GÉNÉRALE

Faire l'inspection dimensionnelle et visuelle de la pièce selon le dessin.

Qty: 2 10-04-08

19.0 IDENTIFICATION4 IDENTIFICATION PIÈCES DART



Commentaire Setup: 0.00Hrs/ Run: 3.0000Min Total Run: 0.1000Hrs  
IDENTIFICATION DES PIÈCES

Faire l'identification et l'emballage de la pièce: N° de pièce D206-508-041

N° de Work Order: \_\_\_\_\_

L'identification doit être vers l'intérieur

10-04-08

Emballage QT 2 10-4-08

